

**ตรวจสอบกรณีบริษัท โชคทองคำ จำกัด มีการกองผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีในพื้นที่บ่อดิน
ในพื้นที่ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง**

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับ สสภ.๑๓ (ชลบุรี) ทสจ.ระยอง สอจ.ระยอง และอบต.พนานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท โชคทองคำ จำกัด มีการกองผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีในพื้นที่บ่อดินในพื้นที่ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง สรุปได้ดังนี้

๑. โรงงานที่ถูกร้องเรียนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทองคำ ทรานสปอร์ต ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๒๐๒๑๐๐๒๔๘๒๕๖๕๖ ประเภทโรงงาน ๕๘(๑) ประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์ยิปซัมสังเคราะห์ ปรับปรุงคุณภาพยิปซัมสังเคราะห์ ตั้งอยู่ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยการประกอบกิจการนำยิปซัมสังเคราะห์มาปรับสภาพด้วยน้ำหมักชีวภาพแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ ๓ เดือน ทำให้ยิปซัมมี pH เป็นกลาง และยิปซัมมีความบริสุทธิ์มากขึ้น (ประมาณ ๙๘ - ๙๙%) รวมทั้งลดปริมาณคลอไรด์ ก่อนส่งให้ลูกค้า

๒. ขณะตรวจสอบพบว่า สภาพพื้นที่โรงงานเป็นบ่อดินเก่า เนื้อที่ประมาณ ๓๐ ไร่ มีกองยิปซัมรวมประมาณ ๒๕,๐๐๐ ตัน มีอาคาร ๑ หลัง ใช้เก็บกองยิปซัมที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว และภายนอกอาคารบริเวณท้ายโรงงานมีการกองยิปซัมไว้กลางแจ้งบนพื้นซีเมนต์และพื้นดินบางส่วนซึ่งมีการปรับสภาพพื้นที่และปูพื้นด้วยพลาสติก รวมทั้งมีการปิดคลุมกองด้วยพลาสติก HDPE ขณะตรวจสอบได้รับกลิ่นจากกองยิปซัมคล้ายกลิ่นซอสเปรี้ยว ภายในพื้นที่โรงงานมีบ่อน้ำจำนวน ๓ บ่อ บ่อน้ำ ๑ บ่อ อยู่ใกล้กับกองยิปซัม สภาพน้ำน่าจะมีการปนเปื้อนน้ำชะจากกองยิปซัม ส่วนอีก ๒ บ่อ มีสภาพปกติ ขณะตรวจสอบไม่พบว่ามีน้ำจากบ่อน้ำไหลออกมาจากพื้นที่โรงงาน

๓. สสภ.๑๓ (ชลบุรี) ได้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อที่มีการปนเปื้อน และน้ำใต้ดิน (บ่อวงปูนลึก >๑๐ m) ของชาวบ้าน ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โรงงานไปตรวจวิเคราะห์ ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามน้ำในบ่อของชาวบ้าน ค่า pH Cond. Sal. อยู่ในเกณฑ์ปกติ

๔. อบต.พนานิคม ได้ไปตรวจสอบก่อนหน้านี และได้มีหนังสือคำสั่งให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ๑) ห้ามขนยิปซัมเข้ามากองเก็บเพิ่มเติม
- ๒) ดำเนินการขนย้ายยิปซัมสังเคราะห์ที่กองเก็บภายนอกอาคารออกจากพื้นที่
- ๓) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อระงับกลิ่นมิให้สร้างความรบกวนแก่ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

๕. สอจ.ระยอง จะมีคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ๑) จัดระเบียบลานกองวัตถุดิบให้เรียบร้อย
- ๒) ปิดคลุมกองยิปซัมให้มิดชิดไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน
- ๓) ให้จัดทำแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่ลานกองวัตถุดิบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ
- ๔) จัดการน้ำเสียภายในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๖. จากการตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน พบว่าโรงงานยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตในเรื่อง การควบคุมกลิ่น ปริมาณการเก็บกองยิปซัม และการจัดการน้ำเสียภายในโรงงาน ซึ่ง สอจ.ระยอง และอบต.พนานิคม ได้สั่งการให้โรงงานแก้ไขปรับปรุงโรงงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว



